SL Workstationセキュリティアップデート ("PrintNightmare")





SL Workstationセキュリティアップデート ("PrintNightmare")

ご注意ください:本書類は、機器に付属のユーザーマニュアルに代わるものではありません。

アップデートに関して

"PrintNightmare"は、Microsoft Windowsオペレーティングシステム (OS) で動作する機器 に影響を与えるセキュリティの脆弱性の名称です。Microsoftによると、「Windows Print Spooler Serviceが特定の権限で不適切なファイル操作を実行すると、リモートデコードが実行される脆弱性が存在 します。この脆弱性を悪用した攻撃者は、SYSTEM権限で任意のコードを実行する必要があります。攻撃者はプログラムをインストールし、データを表示、変更または削除し、あるいは無制限のユーザー権限で新しい アカウントをする可能性があります。」

"PrintNightmare"はセキュリティやZEISS SL Workstationの機能に影響を及ぼしません。それでもなお、ZEISS SL Workstationのセキュリティアップデート (パッチ) を提供し、"PrintNightmare"のセキュリティの脆弱性を解消します。


必要な記憶媒体


アップデートをインストール前にダウンロードするためには、1 GB以上のUSBメモリスティックが必要です。

準備


- 次のファイルをダウンロードしてUSBスティックのルートディレクトリに直接保存してください:
 - LGPO.exe
 - PrintNightmare 1.lapo.txt
 - Install_Patch_PrinterNightmare_CVE-2021-34527_Win-7.cmd

ZEISS SL Workstationへのアップデートのインストール方法

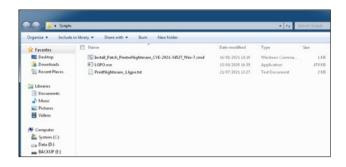


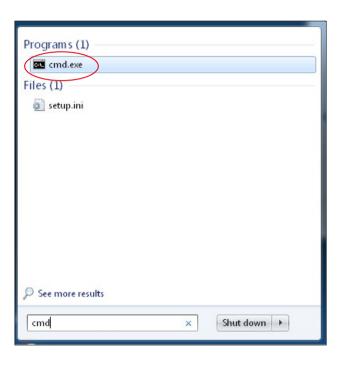


- 1. SLワークステーションのスイッチを入れます。
- 2. アップデートファイルが保存されているUSBスティックを接続します。
- 3. 3つのファイルを次のフォルダにコピーします: C:\Users\Zeiss\Desktop\Scripts 拡張子が.cmdのファイルに"Win-7"という略語 が含まれていることを確認してください。
- 4. WindowsボタンでPCのスタートメニューを開き、検索バーに"cmd"を入力します。画面には、欄外の図と同じ内容が表示されます。

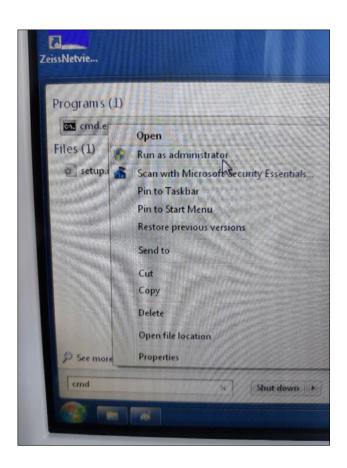


5. "cmd.exe"を右クリックしてコンテキストメニューを開きます。"Run as administrator" (管理者として実行)を選択します。

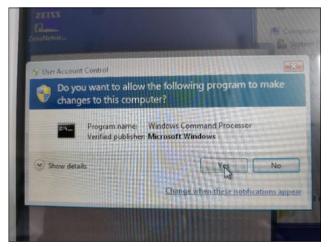

 
6. 新しいウィンドウが画面上に開きます。"Yes"を 選択してコマンドプロンプトを開きます。



 
7. コマンドプロンプト (管理者用) のウィンドウが 開きます。"cd c:\users\zeiss\desktop\scripts"を入力し、Enterキーを押します。




8. ディレクトリを変更し、"Install"と入力してTabキーを押します。次に欄外の図に示されているようにファイル名を完全にします。Enterキーを押して続けます。

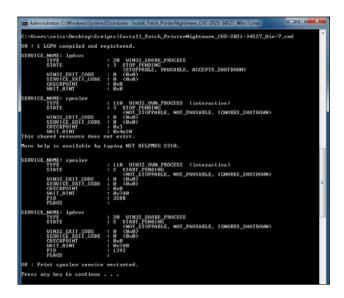


- 9. スクリプトが実行されます。
- 10. スクリプトの実行が完全に終了したら、コンピュータを再起動して変更を有効にします。

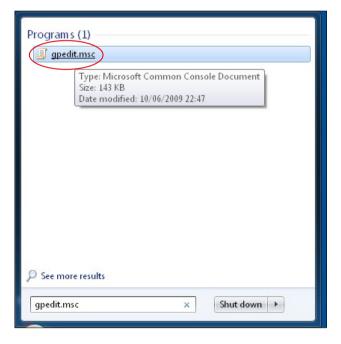

11. 再起動後に、WindowsボタンでPCのスタートメニューを開き、検索バーに"gpedit.msc"を入力します。最も一致する項目をクリックし、グループポリシー設定を開きます。

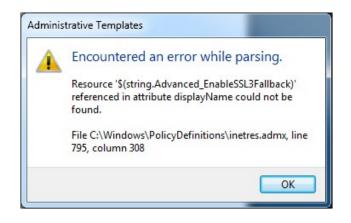

12. 欄外の警告メッセージが2回表示されます。 「OK」を押して通知を確認します。

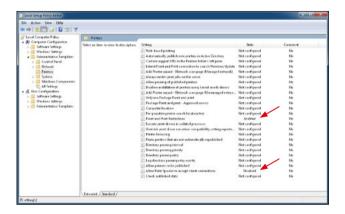

13. グループポリシーを編集するウィンドウが開きます。"Computer configuration" (コンピュータのコンフィギュレーション) > "Administrative Templates" (管理者用テンプレート) > "Printers" (プリンタ)をクリックします。

"Point and Print Restrictions" (ポイントと印刷の制限) が有効 ("Enabled") になっており、設定"Allow Print Spooler to accept client connections" (Point Spoolerがクライアント接続の受け入れを許可) が無効 ("Disabled") になっていることを確認してください。

ZEISS製品インサイトで、さらに専門的な動画、ヘルプドキュメント、FAQを確認してください。



ZEISS製品インサイト-ウェブサイト

